

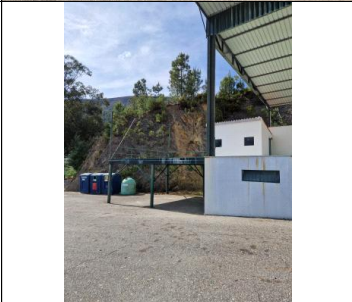






ANEXO II – Levantamento de campo das ocorrências de movimento de vertentes

ID	Tipologia	x	y	Descrição	Observação	Imagem
7	escoada	-7,612917	40,291441	vertente de vale encaixado	litologia granítica, levantamento com drone da SMPCC a partir de 50 m de altura em relação ao terreno	
13	deslizamento	-7,782493	40,169247	R. Nossa Sra. de Fátima, atrás de edifício	talude de corte de estrada, rególito de xisto em vertente inclinada parcialmente coberta por vegetação	
14	deslizamento	-7,781674	40,169307	R. Nossa Sra. de Fátima, atrás de edifício	deslizamento com escorregamento em cunha, cerca de 41 m de comprimento e cerca de 5 m de altura, xisto muito alterado e friável, com pouca vegetação	
17	balançamento, deslizamento, escoada (complexo)	-7,584368	40,312423	estrada próxima da Nave de Sto. António (Vale glaciário do Alforfa)	queda de blocos graníticos com de 1 m de diâmetro contenção com gabião ineficaz em talude de estrada (ponto final: 40,314; -7,589)	

19	balançamento, deslizamento, escoada (complexo)	-7,58616	40,306645	estrada próxima da Nave de Sto. António (Vale glaciár do Alforfa)	escoada de finos com partículas caulinizadas (alteração do granito), movimentos de detritos graníticos (ponto final: 40,302; -7,588)	
35	escoada, desabamento	-7,714704	40,208132	talude de caminho de difícil acesso em vertente muito inclinada	antiga escoada derivada após incêndio de 2005, ocorrência de difícil observação devido à cobertura de vegetação e árvores sobre terreno de xisto com forte inclinação, xisto muito fraturado e alterado	
37	escoada	-7,584868	40,305588	estrada do Vale Glaciár do Alforfa	cicatriz de escoada de detritos de granito pós incêndios e chuvas de 2017 (SMPCC), em vertente de vale	
38	deslizamento, balançamento	-7,585311	40,308879	estrada do Vale Glaciár do Alforfa	rególito de granito com blocos graníticos em talude de estrada, com gabião pouco eficaz para a retenção dos blocos	

39	deslizamento, balançamento, slump	-7,585499	40,30956	estrada do Vale Glaciar do Alforfa	movimentos de detritos de granito e deslizamento lento (<i>slump</i>) da berma da estrada voltada para este por saturação em água do substrato (ponto final: 40,3086687; -7,5853223)	
40	desabamento, balançamento	-7,586121	40,310875	estrada do Vale Glaciar do Alforfa	movimentos de detritos de granito (calhaus) no talude de estrada (ponto final: 40,310; -7,586)	
44	deslizamento, balançamento	-7,566622	40,274856	caminho rural próximo a R. Cantar Galo, em vertente de vale	movimento de rególito e blocos de granito em talude de corte de estrada, afloramento com granito porfiroide fraturado	
45	deslizamento	-7,453031	40,368822	Estrada M501	movimento em talude de estrada, detritos e rególito de xisto, afloramento de xisto muito fraturado e alterado em algumas zonas, talude verticalizado	

46	deslizamento	-7,442991	40,369259	Estrada M501	movimento em talude de estrada com rególito de xisto e afloramento de xisto muito alterado	
47	deslizamento	-7,509305	40,276168	R. Morais do Convento, junto a UBI	cicatriz de deslizamento de talude de estrada coberto por vegetação rasteira e algumas árvores, substrato granítico muito alterado e inclinado	
48	deslizamento, desabamento	-7,456065	40,333612	Estrada M501	talude de estrada com cerca de 104 m de comprimento e cerca de 8 m de altura, afloramento de xisto muito verticalizado, fraturado e moderadamente alterado, parcialmente coberto por vegetação, reptação do solo evidenciado pela curvatura do tronco dos pinheiros	
49	deslizamento, desabamento	-7,610712	40,26234	estrada do Vale Glaciar do Alforfa	talude de estrada com cerca de 104 m de comprimento e cerca de 8 m de altura, afloramento de xisto muito verticalizado, fraturado e moderadamente alterado, parcialmente coberto por vegetação, reptação do solo evidenciado pela curvatura do tronco dos pinheiros	

50	desabamento	-7,604678	40,273682	estrada do Vale Glaciar do Alforfa	movimento associado a talude de estrada pouco alterado, com vegetação, ocorrência em caixa de falhar normal com atitude E-W, 45° S	
51	desabamento, escoada	-7,707068	40,206366	caminho rural de difícil acesso em vertente muito inclinada	escoada pós incêndio e chuvas de 2005 (SMPCC), escoada de difícil visualização em vertente com muita vegetação (Pinus), xisto muito fraturado e alterado	
nao ocorrencia1	não ocorrência	-7,470457	40,297541	talude atrás de casa na R. Manuel Alcada Padez e próximo da N18 a sair de Covilhã	movimento derivado da construção civil, talude verticalizado com granito altamente alterado (friável)	
nao ocorrencia2	não ocorrência	-7,572688	40,272621	caminho rural	escavação do talude com pá carregadora para abertura de estrada, pode ocasionar deslizamentos por ser vertente inclinada e de xisto muito alterado com formação de rególito	